

SAECO INTERNATIONAL GROUP  
Via Torretta 240  
40041 Gaggio Montano (BO)  
Italy  
Telephone: +39 0534 770511

Pages/pagine:1  
From / Da: Service Department  
To / A: All service points / Partners  
Tutti i Centri assistenza / Partners

Date / Data: 05/05/2011

Information Nr: 08/11

**Objet :** Nouveau réglage du dosage automatique.

**Modèles concernés :**

Xelsis, Xelsis ID, Exprelia, Gaggia Accademia.

**Description du problème :**

Fuite exagérée de café moulu lors du brassage dans la chambre du groupe sur Xelsis, Xelsis ID, Exprelia et Gaggia Accademia.

**Intervention nécessaire :**

Reprogrammer la machine espresso avec une nouvelle version du logiciel disponible dans Saeco Service Center ou si la solution n'est pas efficace, remplacer la carte de contrôle (control board) comme indiqué ci-dessous :


Xelsis : version logiciel V.01.02.13 ou carte de contrôle code 11024441.

Xelsis ID : version logiciel V.02.05.13 ou carte de contrôle code 11024443.

Exprelia : version logiciel V.01.06.06 ou carte de contrôle code 11022396.

Gaggia Accademia : version logiciel V.03.02.16 ou carte de contrôle code 11022452.

Vérifiez également la fonctionnalité de la pompe après la mise à niveau logiciel ou le remplacement de la carte de contrôle. Si cela ne fonctionne pas, il est nécessaire de changer le sens de câblage. Voir la position correcte dans la figure ci dessous :

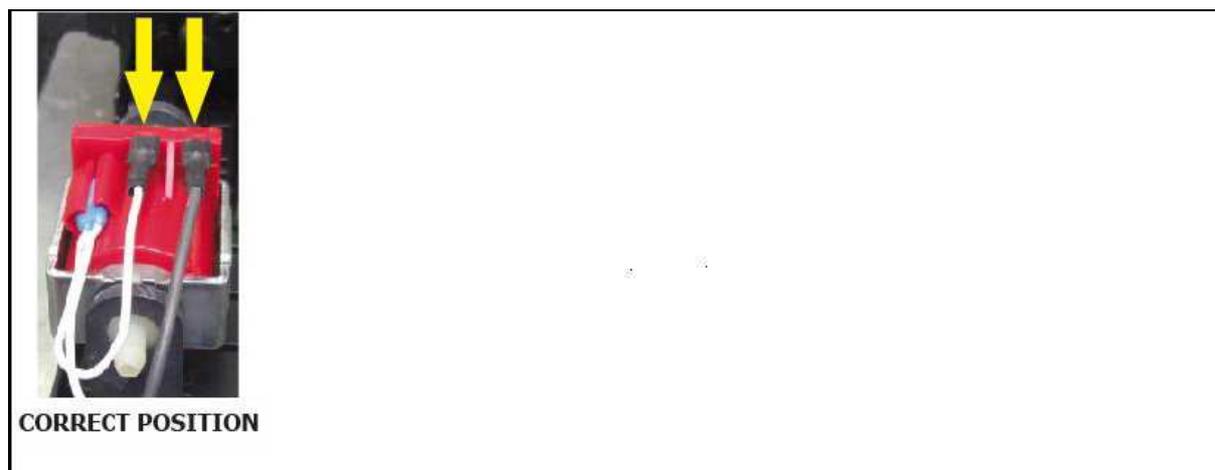

Cordialement,  
Quality Consumer Care.